







En la toma 23/2 se muestran tres modillones que se desprendieron ante el primer toque de inspección, al igual que los anteriores de la fachada nº 1. El anclaje es deficiente, así como la composición de sus aglomerantes.

Como complemento, los modillones de ese sector están flojos en un 83%.





En las dos tomas 25/2 se observa una rajadura, con una bolsa de aire en todo su recorrido de 40 a 60 cm.

La dilatación formada permite la introducción de una varilla de 1 mm de diámetro, hasta una profundidad de 9 cm.



Las tomas 26/2 y 32/2 muestran dos ángulos diferentes de los modillones superiores, pero enmarcan una realidad común al 90% de los restantes: se encuentran flojos, rasgados y degradados en su estructura superficial e interna.

